

	異常及び注意表示	内容及び処置方法
E03)	床押し又は、ミシン走行用インバータ異常	[原因] ①床押しモータ用インバータが過負荷異常の状態で停止しました ②ミシン走行モータ用インバータが過負荷異常の状態で停止しました 過負荷ですので通常では起こり得ない大きな負荷がモータに掛かっています [処置方法] 床押しモータ部、ミシン走行モータ部に異物がないか確認して下さい。異物等がなければ、下記、写真のRESETボタンを押して下さい。エラーが解除できなければ、電源を一度切って30秒間待ってから電源を入れ直して下さい。 ミシン走行用インバータ 床押し用インバータ