

	異常及び注意表示	内容及び処置方法
E04)	クセ取り又は、縁巾用インバータ異常	[原因] ①ミシンクセ取りモータ用インバータが過負荷異常の状態 で停止しました ②縁巾変更モータ用インバータが過負荷の状態 で停止しました 過負荷ですので通常では起こり得ない大きな負荷がモータに掛かっています [処置方法] ミシンクセ取りモータ部、縁巾変更部に異物がないか確認して下さい。異物等がなければ、下記、写真のRESETボタンを押して下さい。エラーが解除できなければ、電源を一度切って30秒間待ってから電源を入れ直して下さい。 RESET ボタンを押して下さい。