

E105)	巾寄せ内行きにて前進限センサが働いて停止しました	[原因] 巾寄せ内行にて前進限センサが働きました [処置方法] i) 前進限位置でセンサが働いた場合は、運転寸法を確認して下さい(巾狭畳ではないか?) ii) 前進限位置以外でセンサが働いた場合は、前進限センサを確認して下さい 乾いたタオル等でセンサに傷を付けないように拭き取って下さい センサの付近に金属がある場合、取り除いて下さい 何もない場合は、センサの故障又は電線のショートが考えられます
-------	--------------------------	--