

E108)	巾寄せ内限センサが働きました 巾寄せエンコーダがカウントしません	[原因] ①巾寄せ内行きにて巾寄せ内限センサが働きました ②巾寄せ外限位置より内行き開始にて、エンコーダがカウントしていません [処置方法] ①内限位置でセンサが働いた場合は、運転寸法を確認して下さい(巾狭量ではないか?) 内限位置以外でセンサが働いた場合は、前進限センサを確認して下さい センサの付近に金属がある場合、取り除いて下さい 何もない場合は、センサの故障又は電線のショートが考えられます ②タッチパネル横「補助」→「手動操作」→「畳台部」を順に押し「手動操作(畳台部)」画面にして下さい 「床巾寄外行」の下の「?????毛」の数値表示を控え「床巾寄内行」「床巾寄外行」スイッチで床巾寄を移動させ、実際に移動した距離分数値表示が変わるか確認して下さい 数値が変わらない場合、エンコーダの取り付けネジ等の緩みがないか確認して下さい エンコーダを回転させても数値が変わらない場合、エンコーダの故障か電線の断線です
-------	---	---