

	異常及び注意表示	内容及び処置方法
E141)	床押し上昇中間センサー異常	[原因] ① 床押しが下限位置から上昇している間に、中間センサが働きませんでした ② メインエアーレギュレータの圧力が0.6MPaありません [処置方法] ① 駆動部分に異物を噛み込んでいないか確認して下さい 完全に床押しが上昇している場合、シリンダセンサの確認をして下さい i) シリンダセンサの取付ネジが緩んでいないか ii) 上昇の途中(薄床にて上昇中間停止して畳表に干渉しない位置)でシリンダセンサの赤いランプが点いているか iii) シリンダセンサをどこへ移動させても赤いランプが点かない場合は、シリンダセンサの故障か電線の断線です ② メインエアーレギュレータの圧力を0.6MPaに調整して下さい ③ 運転を続行する場合は「運転」スイッチを押して下さい