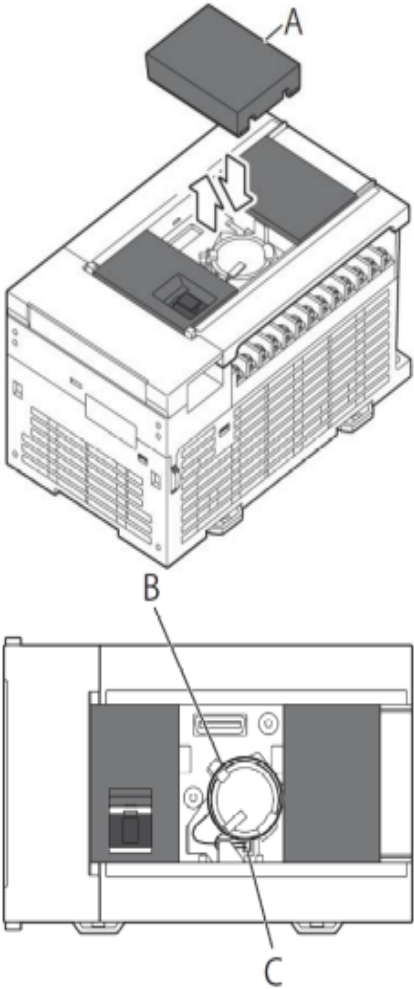


	異常及び注意表示	内容及び処置方法
E151)	バッテリーの電圧低下 	[原因] シーケンサのメモリバックアップ用バッテリーの電圧が低下しています [処置方法] 弊社サービス部に連絡し、以下を至急ご購入して下さい 部品コード:00EE10551 部品型式:FX3U-32BL [バッテリー交換を始める前に] 補正值等の各種設定画面上の値を紙に控えておいて下さい バッテリー交換手順の iii ~ iv を20秒以内に完了して下さい 交換が完了しない場合、メモリの内容が消失します [バッテリー交換手順] i) 機械本体の電源を切して下さい(制御盤右側のブレーカを切して下さい) ii) バッテリーカバー(左図A)を外して下さい iii) 旧バッテリーをバッテリーホルダ(左図B)から取り外し、バッテリー用コネクタ(左図C)を抜いて下さい iv) 新しいバッテリーをバッテリー用コネクタ(左図C)を差し込んで下さい バッテリーホルダ(左図B)にバッテリーを挿入して下さい v) バッテリーカバー(左図A)を装着して下さい [バッテリー交換後] 控えた補正值等に違いがないか確認して下さい