

	異常及び注意表示	内容及び処置方法
E152)	CC-LINK異常	[原因] 赤ランプに文字が白色のリモートI/O局(CLK)とマスタユニット間で正常に通信が行えません CC-Linkマスタユニットが内部でエラーになっています [処置方法] i) そのリモートI/O局に接続するCC-Linkケーブルの接触不良又は、ケーブルの断線です ii) そのリモートI/O局に接続するP24又は0Vの接触不良又は、電線の断線です iii) リモートI/O局のディップスイッチの設定が、出荷時と変わっている iv) シーケンサの基本ユニットとマスタ局のケーブルの接続不良 v) マスタ局にDC24Vが正常に供給されていません この場合、M21、M35の文字が白くなります vi) M21だけが白文字の場合、 CC-Linkの信号線の内、DA又はDBのどちらか又は、両方が断線しています [CC-Link正常時のLEDの状態] マスタユニット POWER、RUN、L RUN、MST、2. 5M・・・点灯 SD、RD・・・点灯 その他・・・消灯 リモートI/O局 PW、L RUN・・・点灯 L ERR・・・消灯 入出力に対応したLED・・・点灯 その他・・・消灯 vii) バッファメモリ番号SW68が0以外を表示している場合、何らかの異常があります