

	異常及び注意表示	内容及び処置方法
E19)	平刺縁保持スライド原点シリンダセンサ異常	[原因] ① 縁保持スライド原点シリンダセンサが働きません ② メインエアーレギュレータの圧力が0. 6MPaありません [処置方法] ① 縁切断部が、機械的に無理をしていないか確認して下さい 完全に縁保持スライド部が戻りきっている場合、シリンダセンサの確認をして下さい i) シリンダセンサの取付ネジが緩んでいないか ii) シリンダセンサの赤いランプが点いているか 点いている場合でも取付ネジを弛めて、上下にセンサを動かしてみてランプの点く範囲の中央付近に取り付いているか確認して下さい iii) シリンダセンサをどこへ移動させても赤いランプが点かない場合は、シリンダセンサの故障か電線の断線です ② メインエアーレギュレータの圧力を0. 6MPaに調整して下さい