

E20)	平刺縁保持スライド限界です センサOFFで限界	[原因] ① 縁保持スライドを戻しているのにスライド可能センサが働きません ② ミシン前進開始後、縫始位置で停止する前に縁保持スライド可能センサが働かなくなりました ③ 縫着中、縁保持解除位置に到着するまでに縁保持スライド可能センサが働かなくなりました [処置方法] ① 縁切断部スライドが、機械的に無理をしていないか確認して下さい 縁保持スライド部、センサのストライカになる部分が曲がり 3. 5mm以上センサから離れていないか確認して下さい 完全に縁保持スライド部が戻りきっている場合、センサの確認をして下さい i) センサの取付ネジが緩んでいないか ii) センサの赤いランプが点きますか 点いている場合でもタッチパネル横の「補助メニュー」→「モニタメニュー」→「入出力一括モニタ」を順に押して「入出力一括モニタ」画面に切り替えて下さい X421がセンサの赤いランプに同期してON/OFFするか確認して下さい センサの赤いランプに同期してON/OFFしない場合、センサの故障か電線の断線です iii) センサに金属を近づけても赤いランプが点かない場合は、センサの故障か電線の断線です センサの取り付けがゆるんでいないか確認して下さい ② ミシン床端検知センサが正常に働くか確認して下さい
------	----------------------------	--