

E22)	平刺ミシン針上 センサ異常	[原因] ミシンが回っているのにミシンの針上検知センサが 1.5秒間以上働きませんでした [処置方法] ミシンの針上検知センサとストライカーの隙間が0.5～ 1.0mmになっているか、ミシンブレーキを解除してハンドル を回して、赤及び緑のランプが点灯することを確認して下さい 赤色から緑にならない時は、隙間が広い状態です 隙間が良い寸法であるのにセンサのランプが赤色も緑色も 点かない時は、センサの故障か電線の断線です
------	------------------	---