

|      | 異常及び注意表示             | 内容及び処置方法                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E26) | 平刺糸保持後端<br>シリンダセンサ異常 | <p>[原因]</p> <p>① 糸保持を後退させているのに、糸保持後端シリンダセンサが働きません</p> <p>② 糸保持を前進させているのに、糸保持後端シリンダセンサが働いています</p> <p>③ メインエアーレギュレータの圧力が0.6MPaありません</p> <p>[処置方法]</p> <p>① 駆動部分に異物を噛み込んでいないか確認して下さい<br/>完全に糸保持が後退している場合、シリンダセンサの確認をして下さい</p> <p>i) シリンダセンサの取付ネジが緩んでいないか</p> <p>ii) シリンダセンサの赤いランプが点いているか<br/>点いている場合でも取付ネジを弛めて、前後にセンサを動かしてみてもランプの点く範囲の中央付近に取り付いているか確認して下さい</p> <p>iii) シリンダセンサをどこへ移動させても赤いランプが点かない場合は、シリンダセンサの故障か電線の断線です</p> <p>② 駆動部分に異物を噛み込んでいないか確認して下さい<br/>完全に糸保持が前進しているのに後端シリンダセンサが働いている場合</p> <p>i) 近くに磁力のある物があれば遠ざけて下さい</p> <p>ii) センサをシリンダから取り外しても赤いランプが点いている場合、センサの故障です</p> <p>③ メインエアーレギュレータの圧力を0.6MPaに調整して下さい</p> |