

	異常及び注意表示	内容及び処置方法
E30)	平刺「マシン衝突防止リミット」が働きました	[原因] マシン走行前進時にマシン衝突防止リミットが働きました [処置方法] i) 衝突防止リミットに畳が当たっている場合は、畳を取り除いて下さい ii) 畳がない場合は、衝突防止リミットに何か異物が引っかかかっていないか確認して下さい iii) 異物等がない場合は、リミットスイッチの故障、ケーブルの短絡等が考えられます