

E55)	床検知リミット上端 シリンダセンサ異常	[原因] ① 床検知リミットを上昇させているのに、床検知リミットの上端シリンダセンサが働きません ② 床検知リミットを下降させているのに、床検知リミットの上端シリンダセンサが働いています ③ メインエアーレギュレータの圧力が0.6MPaありません [処置方法] ① 駆動部分に異物を噛み込んでいないか確認して下さい 完全に床検知リミットが上昇している場合、シリンダセンサの確認をして下さい i) シリンダセンサの取付ネジが緩んでいないか ii) シリンダセンサの赤いランプが点いているか 点いている場合でも取付ネジを弛めて、前後にセンサを動かしてみてもランプの点く範囲の中央付近に取り付いているか確認して下さい iii) シリンダセンサをどこへ移動させても赤いランプが点かない場合は、シリンダセンサの故障か電線の断線です ② 駆動部分に異物を噛み込んでいないか確認して下さい 完全に床検知リミットが下降しているのにシリンダセンサが働いている場合 i) 近くに磁力のある物があれば遠ざけて下さい ii) センサをシリンダから取り外しても赤いランプが点いている場合、センサの故障です ③ メインエアーレギュレータの圧力を0.6MPaに調整して下さい
------	------------------------	---