

	異常及び注意表示	内容及び処置方法
E65)	床引戻し異常	[原因] 自動縫着終了後のマシン走行後退、原点復帰のマシン走行後退時に床締め床検知センサ(3個)が床を検知しました [処置方法] i) 床をマシン走行後退路から引き戻して下さい ii) 床を引き戻しても異常が出る場合は、センサの取付、センサ上にゴミ等が付いていないか確認して下さい iii) 上記対応をしても異常が出る場合は、センサの故障が考えられます