

	異常及び注意表示	内容及び処置方法
E67)	テーブル補助受け上端 シリンダセンサ異常	[原因] ① テーブル補助受けが上昇しているのに、テーブル補助受け上端シリンダセンサが働いていません ② テーブル補助受けが下降しているのに、テーブル補助受け上端シリンダセンサが働いています ③ メインエアーレギュレータの圧力が0.6MPaありません [処置方法] ① 駆動部分に異物を噛み込んでいないか確認して下さい 完全にテーブル補助受けが上昇している場合、シリンダセンサの確認をして下さい i) シリンダセンサの取付ネジが緩んでいないか ii) シリンダセンサの赤いランプが点いているか 点いている場合でも取付ネジを弛めて、前後にセンサを動かしてみてランプの点く範囲の中央付近に取り付いているか確認して下さい iii) シリンダセンサをどこへ移動させても赤いランプが点かない場合は、シリンダセンサの故障か電線の断線です ② 駆動部分に異物を噛み込んでいないか確認して下さい 完全にテーブル補助受けが下降している場合、シリンダセンサの確認をして下さい i) 近くに磁力のある物があれば遠ざけて下さい ii) センサをシリンダから取り外しても赤いランプが点いている場合、センサの故障です ③ メインエアーレギュレータの圧力を0.6MPaに調整して下さい