

	異常及び注意表示	内容及び処置方法
E95)	マシン走行エンコーダカウント異常又は、マシン走行後退限、後退減速センサ異常	[原因] ①マシン走行原点より前進中にマシン走行エンコーダがカウントアップしません ②マシン走行後退限、後退減速センサが常に働いているか、常に働かない [処置方法] ① タッチパネル横「補助」→「手動操作」を順に押し「手動操作(平刺1)」画面に切り替えて下さい 「マシン走行後退」の下「????厘」の数値表示を控え「マシン走行前進」「マシン走行後退」スイッチでマシンを移動させ、実際に移動した距離分数値表示が変わるか確認して下さい 数値が変わらない場合、エンコーダの取り付けネジ等の緩みがないか確認して下さい エンコーダを回転させても数値が変わらない場合、エンコーダの故障か電線の断線です ②乾いたタオル等でセンサに傷を付けないように拭き取って下さい センサの付近に金属がある場合、取り除いて下さい 何もない場合で、常にセンサが働いている場合は、センサの故障又は、電線のショートが考えられます 常に働かない場合は、センサの故障か電線の断線が考えられます