

	異常及び注意表示	内容及び処置方法
E96)	ミシン走行後退限又は、後退減速センサとミシン走行前進限センサが同時に働きました	[原因] ミシン走行後退限又は、後退減速センサとミシン走行前進限センサの2ヶのセンサが同時に働いています 赤ランプに白文字で点灯しているセンサが現在働いています ① ミシン走行が後退限位置にあり、前進限センサが働いている場合、前進限センサがOFFしません ② ミシン走行が前進限位置にあり、後退限又は、後退減速センサが働いている場合、後退限又は、後退減速センサがOFFしません [処置方法] 乾いたタオル等でセンサに傷を付けないように拭き取って下さい センサの付近に金属がある場合、取り除いて下さい 何も無い場合は、センサの故障又は電線のショートが考えられます