

E97)	ミシン走行前進限センサが働きました	[原因] 縫着又は、切断前進中にミシン走行前進限センサが働きました [処置方法] ミシン走行前進限位置にミシンが前進している場合は、縫着切断作業は続行できません 糸、縁等の処理をして床を取り除いてから原点復帰を行って下さい ミシン走行前進限位置にミシンが前進していない場合は、乾いたタオル等でセンサに傷を付けないように拭き取って下さい センサの付近に金属がある場合、取り除いて下さい 何もない場合は、センサの故障又は電線のショートが考えられます
------	--------------------------	--