

	異常及び注意表示	内容及び処置方法
E99)	ミシンクセ用エンコーダ異常又は、クセ取り内限、外限センサが働いています	[原因] ① 位置決め中にミシンクセ用エンコーダがカウントアップしません ② クセ取り内限又は外限センサが常に働いています [処置方法] ① 位置決めを行うたびに本異常が発生する場合、タッチパネル横「補助」→「手動操作」を順に押し、「手動操作(平刺1)」画面にして下さい 「ミシン外行」の下の「?????毛」の数値表示を控え「ミシン内行」「ミシン外行」スイッチでミシンを移動させ、実際に移動した距離分数値表示が変わるか確認して下さい 数値が変わらない場合、エンコーダの取り付けネジ等の緩みがないか確認して下さい エンコーダを回転させても数値が変わらない場合、エンコーダの故障か電線の断線です ② 乾いたタオル等でセンサに傷を付けないように拭き取って下さい センサの付近に金属がある場合、取り除いて下さい 何も無い場合は、センサの故障又は電線のショートが考えられます